



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-07-02-2-5553/19

Dana: 26.11.2019. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević-dostavlja se;

Skupština Kantona Sarajevo je dopisom broj:01-05-28145-19/19 od 24.07.2019. godine dostavila ovom Ministarstvu zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević kojom se traži „da Inspektorat za zaštitu od požara izvrši inspekcijski pregled nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara shodno članovima 25., 49., 50. i 150. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo F BiH.“

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo")-Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljam odgovor na zastupničko pitanje.

Prilog:

-Akt Inspektorata broj:03-44-sl. od 22.11.2019. godine,
-CD.



MINISTAR

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 03-44- sl.
Sarajevo, 22.11.2019 godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SARAJEVO

Primljeno:			
Org. jed.	Klasif. oznaka	Redni broj	Broj priloga
017	02-2	5153	

n/r Nefisa Dobrača-Mahmutagić, sekretar

PREDMET: Informacija , dostavlja se -

VEZA: Vaš akt broj : 01-02-2-5553/19 od 09.10.2019. godine

Inspektori za zaštitu od požara Inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, po zastupničkoj inicijativi zastupnice Nejre Dizdarević, su u periodu 07.11.2019- 16.11.2019.godine izvršili inspekcijske nadzore nad provođenjem mjera zaštite od požara u stambenim objektima prema dostavljenim adresama.

Inspekcijskim nadzorima konstatovano da svi stambeni objekti koji su bili predmet inspekcijskog nadzora spadaju u kategoriju visokih građevina (objekti sa prostorijama za povremeni ili trajni boravak ljudi, stambenog, poslovnog ili stambeno-poslovnog karaktera, čiji se podovi najvišeg sprata nalaze minimalno 22m iznad najniže kote terena).

Mjere zaštite od požara za visoke objekte koje smanjuju mogućnost za nastanak požara, odnosno pri njegovom nastanku omogućavaju sigurnu evakuaciju ljudi i imovine i sprečavaju njegovo širenje propisane su odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl.novine FBiH“ broj: 64/09- u daljnjem tekstu : Zakon), Pravilnikom za zaštitu visokih objekata od požara („Sl.novine FBiH“ broj: 81/11) (do donošenja navedenog Pravilnika na snazi je bio Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl.list SFRJ“ broj: 7/84)) i Planom zaštite od požara grada Sarajeva („Sl.novine grada Sarajeva“ broj: 27/81).

Članom 25. Zakona propisano je : „Vlasnik ili korisnik građevine i prostora i upravitelj stambenog objekta je odgovoran za zaštitu od požara u tim građevinama, odnosno objektima“.

Član 49. Zakona propisuje da „ su vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata u kojima je ugrađena unutrašnja i vanjska hidrantska mreža dužni održavati u ispravnom stanju i redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže, o čemu vode odgovarajuću dokumentaciju“ - prema članu 41.Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl.novine FBiH“ broj: 87/11)ispitivanje tehnička ispravnost se vrši svakih šest mjeseci.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



Član 39. Zakona propisuje da se održavanje i ispitivanje aparata za gašenje početnih požara vrši prema uputstvu proizvođača, odnosno najmanje jednom u šest mjeseci ako takvo uputstvo ne postoji.

Stanje zaštite od požara u stambenim objektima:

1. stambeni objekat u ulici Kolodvorska broj 3, spratnosti Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, obezbjeđeni ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u zakonskom roku, u objektu nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
2. stambeni objekat u ulici Kolodvorska broj 7, spratnosti Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, obezbjeđeni ručni aparati za početno gašenje požara kontrolisani u zakonski propisanom roku, u objektu izgrađeno požarno stepenište, pristup istom na pojedinim etažama blokiran, izlaz sa požarnog stepeništa u prizemlje objekta zaključan katancem, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
3. stambeni objekat u ulici Kolodvorska broj 11, spratnosti Po+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, obezbjeđeni ručni aparati za početno gašenje požara kontrolisani u zakonski propisanom roku, u objektu izgrađeno požarno stepenište, pristup istom na pojedinim etažama blokiran, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza a ista zbog rampe za invalide nije moguće okrenuti, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
4. stambeni objekat u ulici Kolodvorska broj 13, spratnosti Po+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, nisu obezbjeđeni ručni aparati za početno gašenje požara, u objektu nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
5. stambeni objekat u ulici Marka Marulića 2a, 2b, 2c, spratnosti -3+Pr + 15. Upravitelj stambenog objekta je "Metal-export" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima postavljena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u propisanim rokovima, obezbjeđena veza između hodnika na svakom spratu preko pp vrata, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, u podzemnoj garaži objekta koja je požarno odvojena od stambenog objekta postavljena sprinkler instalacija koji nije kontrolisan u zakonom propisanom roku, ručni i automatski sistem za dojavu požara objekta (prizemlje, poslovni prostori i etaže -1 do -3) i detekcija gasa u garaži kontrolisan u zakonskom roku, panik rasvjeta nije postavljena u stambenom dijelu objekta a postavljena je u podzemnoj garaži, obezbjeđena ventilacija podzemnih garažnih etaža.
6. stambeni objekat u ulici Marka Marulića broj 19, spratnosti Su+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br. 16



požara kontrolisani u propisanim rokovima, u objektu izgrađeno požarno stepenište a pristup istom omogućen na svakoj etaži, nije obezbjeđena rasvjeta požarnog stepeništa – osvijetljenost puta evakuacije, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.

7. stambeni objekat u ulici Marka Marulića broj 21, spratnosti Su+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Epismont" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima obezbjeđena propisana oprema, kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara kontrolisani u propisanim rokovima i postavljena na vidna i pristupačna mjesta, u objektu izgrađeno požarno stepenište a pristup istom omogućen na svakoj etaži, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
8. stambeni objekat u ulici Ložionička broj 5,7,9, spratnosti Pr+ 19. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan" d.o.o. Na ulazima 5 i 7 zidni hidrantski ormarić postavljeni na svakom drugom spratu, na ulazu broj 9 hidrantski ormarići postavljeni na svakom spratu, u ormarićima obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, nije obezbjeđen propisani broj ručnih aparata za početno gašenje požara a ručni aparati koji se nalaze u objektu nisu kontrolisani u propisanim rokovima, u objektu nije izgrađeno požarno stepenište, put evakuacije obezbjeđen preko ravnog krova u druge ulaze, na putu evakuacije postavljene metalne rešetke zaključane katancem čime je onemogućen prelaz iz jednog ulaza u drugi, stepenice na putu evakuacije sa drvenim gazištima, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
9. stambeni objekat u ulici Ive Andrića 4, spratnosti Pr+17. Upravitelj stambenog objekta je "Hetig" d.d. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni, u objektu nije izgrađeno požarno stepenište, put evakuacije obezbjeđen preko ravnog krova u drugi ulaz, vrata na putu evakuacije zaključana, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
10. stambeni objekat u ulici Ive Andrića 5, spratnosti Pr +18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta, metalna rešetkasta vrata na putu evakuacije zaključana te nije omogućen prelaz iz jednog ulaza u drugi, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
11. stambeni objekat u ulici Ive Andrića 6, spratnosti po+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Hetig" d.d. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni, u objektu nije izgrađeno požarno stepenište, put evakuacije obezbjeđen preko ravnog krova u drugi ulaz, vrata na putu evakuacije zaključana te nije omogućen prelaz iz jednog ulaza u drugi, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta.
12. stambeni objekat u ulici Nerkeza Smailagića 5, spratnosti Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta, metalna rešetkasta vrata na putu evakuacije zaključana te nije omogućen prelaz iz jednog ulaza u drugi, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije kontrolisana ispravnost gromobranske instalacije objekta.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



13. stambeni objekat u ulici Nerkeza Smailagića 6, spratnosti Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, hidrantski ormarići zaključani i u istim nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije kontrolisana ispravnost gromobranske instalacije objekta
14. stambeni objekat u ulici Nerkeza Smailagića 7, spratnosti Pr+17. Upravitelj stambenog objekta je "Hetig" d.d. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni u objektu, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije izvršeno ispitivanje gromobranske instalacije objekta, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana katancem.
15. stambeni objekat u ulici Nerkeza Smailagića 13, spratnosti Pr+18. Upravitelj stambenog objekta je "Tip top upravitelj" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara obezbjeđeni u objektu ali nisu kontrolisani u zakonski propisanom roku, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana katancem, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije kontrolisana ispravnost gromobranske instalacije objekta.
16. stambeni objekat u ulici Nerkeza Smailagića 14, spratnosti Pr+18. Upravitelj stambenog objekta je "Tip top upravitelj" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara obezbjeđeni u objektu, nisu kontrolisani u zakonski propisanom roku, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana katancem, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije kontrolisana ispravnost gromobranske instalacije objekta.
17. stambeni objekat u ulici Nerkeza Smailagića 15, spratnosti Pr+18. Upravitelj stambenog objekta je "Oki upravitelj" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni u objektu, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana katancem, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, nije kontrolisana ispravnost gromobranske instalacije objekta.

Na osnovu izvršenih inspekcijskih pregleda konstatuje se da je stanje zaštite od požara u navedenim stambenim objektima nezadovoljavajuće, osim u stambenom objektu u ulici Marka Marulića broj 21.

Ni u jednom visokom objektu koji je bio predmet inspekcijskog nadzora nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjtljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforско postrojenje (uređaj za povišenje pritiska) u slučaju nestanka električne energije (u slučaju nastanka požara isključuje se redovno napajanje objekta električnom energijom te se navedeni uređaji moraju napajati iz rezervnog izvora napajanja) niti je na putevima evakuacije i izlaza iz objekta postavljena panik rasvjeta i ručni javljači za dojavu požara.

U velikom broju objekata nisu obezbjeđena sredstva i oprema za gašenje požara (ručni aparati za gašenje početnih požara, hidrantska oprema), ne vrši se redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



hidrantske mreže (protok i pritisak vode) , gromobranske instalacije objekta kao ni ručnih aparata za gašenje požara . Veći broj visokih stambenih objekata nema izgrađeno požarno stepenište, u objektima u kojim je kao put evakuacije projektovan prelaz iz jednog ulaza u drugi preko ravnog krova pristup istom je onemogućen postavljanjem rešetkastih vrata koja su zaključana katancem.

Inspektori za zaštitu od požara će , u okviru svojih nadležnost , naložiti upraviteljima i etažnim vlasnicima poduzimanje mjera na otklanjanju nepravilnosti i nedostataka u sprovođenju mjera zaštite od požara u navedenim stambenim objektima .

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Inspektoratu
3. Arhivi

INSPEKTORI

mr. Ibrak [redacted] .maš.

Milada Zahiragić, dipl.ing.maš.

[redacted] h.sigur.nauka



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16

