



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-07-44-4296/19

Dana: 22.08.2019. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević-dostavlja se;

Skupština Kantona Sarajevo je dopisom broj:01-05-28145-19/19 od 24.07.2019. godine dostavila ovom Ministarstvu zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević kojom se traži „da Inspektorat za zaštitu od požara izvrši inspeksijski pregled nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara shodno članovima 25., 49., 50. i 150. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo F BiH.“

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje.

Prilog:

-Akt Inspektorata broj:03-44-sl. od 20.08.2019. godine,
-CD.




Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



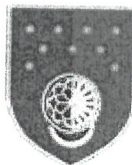

21-08-2019
62/19

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SARAJEVO

Primljeno 21-08-2019	
Ort. jop.	Priloga
01-x	44-4296

Broj: 03-44- sl.
Sarajevo, 20.08.2019 godine

n/r Nefisa Dobrača-Mahmutagić, sekretar

PREDMET: Informacija , dostavlja se -

VEZA: Vaš akt broj : 01-44-4296/19 od 07.08.2019. godine

Inspektori za zaštitu od požara Inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, po zastupničkoj inicijativi zastupnice Neje Dizdarević, , su u periodu 08.08.2019- 19.08.2019.godine izvršili inspeksijske nadzore nad provođenjem mjera zaštite od požara u stambenim objektima prema dostavljenim adresama.

Inspeksijskim nadzorima konstatovano da svi stambeni objekti koji su bili predmet inspeksijskog nadzora spadaju u kategoriju visokih građevina (objekti sa prostorijama za povremeni ili trajni boravak ljudi, stambenog, poslovnog ili stambeno-poslovnog karaktera, čiji se podovi najvišeg sprata nalaze minimalno 22m iznad najniže kote terena).

Mjere zaštite od požara za visoke objekte koje smanjuju mogućnost za nastanak požara, odnosno pri njegovom nastanku omogućavaju sigurnu evakuaciju ljudi i imovine i sprečavaju njegovo širenje propisane su odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl.novine FBiH“ broj: 64/09- u daljnjem tekstu : Zakon), Pravilnikom za zaštitu visokih objekata od požara („Sl.novine FBiH“ broj: 81/11) (do donošenja navedenog Pravilnika na snazi je bio Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl.list SFRJ“ broj: 7/84)) i Planom zaštite od požara grada Sarajeva („Sl.novine grada Sarajeva“ broj: 27/81).

Članom 25. Zakona propisano je : „Vlasnik ili korisnik građevine i prostora i upravitelj stambenog objekta je odgovoran za zaštitu od požara u tim građevinama, odnosno objektima“.

Član 49. Zakona propisuje da „ su vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata u kojima je ugrađena unutrašnja i vanjska hidrantska mreža dužni održavati u ispravnom stanju i redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže, o čemu vode odgovarajuću dokumentaciju“- prema članu 41.Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl.novine FBiH“ broj: 87/11) tehnička ispravnost se vrši svakih šest mjeseci. Član 39. Zakona propisuje da se održavanje i



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolenciji br.16



ispitivanje aparata za gašenje početnih požara vrši prema uputstvu proizvođača, odnosno najmanje jednom u šest mjeseci ako takvo uputstvo ne postoji .

Stanje zaštite od požara u stambenim objektima:

1. stambeni objekat u ulici Alojza Benca broj 1, spratnosti Po+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Epismont" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nisu obezbjeđeni ručni aparati za početno gašenje požara, u objektu nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetkastih vrata koja su zaključana, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlaza iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, podrumске prostorije nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje (uređaj za povišenje pritiska) u slučaju nestanka električne energije (u slučaju nastanka požara isključuje se redovno napajanje objekta električnom energijom te se navedeni uređaji moraju napajati iz rezervnog izvora napajanja).
2. stambeni objekat u ulici Alojza Benca broj 2, spratnosti Po+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan d.d. Na svakom trećem spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, nisu obezbjeđeni ručni aparati za početno gašenje požara, u objektu nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta onemogućen postavljanjem metalnih rešetka vrata koja su zaključana, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlaza iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, podrumске prostorije nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije.
3. stambeni objekat u ulici Antuna Branka Šimića broj 10, spratnosti Po+Pr + 20. Upravitelj stambenog objekta je "Metal-export" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima postavljena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u propisanim rokovima, u objektu izgrađeno vanjsko požarno stepenište a pristup istom (vrata) zaključan na svakoj etaži, na požarnom stepeništu na visini 1,8 m postavljena vanjska jedinica klima uređaja, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlazu iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, podrumске prostorije nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije.
4. stambeni objekat u ulici Azize Šaćirbegović broj 12, spratnosti Po+Pr + 20. Upravitelj stambenog objekta je "Oki" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u propisanim rokovima, u objektu izgrađeno vanjsko požarno stepenište a pristup istom (vrata) zaključan na svakoj etaži, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlazu iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, podrumске prostorije nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije.
5. stambeni objekat u ulici Azize Šaćirbegović broj 124, spratnosti Po+Pr + 20. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan" d.d. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br. 16



obezbjedena propisana oprema (17 crijeva i 18 aparata smješteno u podrumskoj prostoriji) , nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u propisanim rokovima, u objektu izgrađeno vanjsko požarno stepenište a pristup istom (vrata) zaključana na svakoj etaži, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlazu iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, podrumске prostorije nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije .

6. stambeni objekat u ulici Behdžeta Mutevelića broj 2A , spratnosti Pr+VPr+ 20. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan " d. d. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u propisanim rokovima, u objektu izgrađeno unutrašnje metalno požarno stepenište (pristup na požarno stepenište iz prostorije u kojoj je smješteno okno za odvođenje otpadaka koja nije požarno odvojena od ostalog dijela objekta) , izvedeno u otvoru u pločama (80x80 cm) sa nagibom oko 80° i širine oko 60 cm (što je u suprotnosti sa propisima) , vrata na predprostoru stambenih jedinica i vrata prema komunikacionom stepeništu na svim spratovima zaključana, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlaza iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije .
7. stambeni objekat u ulici Behdžeta Mutevelića broj 2B , spratnosti Pr+VPr+ 20. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan " d. d. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni, u objektu izgrađeno unutrašnje metalno požarno stepenište (pristup na požarno stepenište iz prostorije u kojoj je smješteno okno za odvođenje otpadaka koja nije požarno odvojena od ostalog dijela objekta) , izvedeno u otvoru u pločama (80x80 cm) sa nagibom oko 80° i širine oko 60 cm (što je u suprotnosti sa propisima) , požarno stepenište na svim spratovima zaključana, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlazu iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, hidrofleks postrojenje u prizemlju objekta u prostoriji koja nije požarno odjeljena od objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije .
8. stambeni objekat u ulici Bosanska , ulaz broj 3 i broj 4, spratnosti Po+Pr +15. Upravitelj stambenog objekta je "Hetig" d.d. U oba ulaza, na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara postavljeni na svakom spratu, nisu kontrolisani u propisanim rokovima, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta , metalna rešetkasta vrata zaključana te nije omogućen prelaz iz ulaza u ulaz, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlazu iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, u vertikalnim oknima-smetljarnicima koji nisu požarno odvojeni zatečena veća količina gorivog materijala, podrumске prostorije nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjetljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije .
9. stambeni objekat u ulici Geteova broj 13, spratnosti Po+Pr + 18. Upravitelj stambenog objekta je "Epismont " d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima je postavljena propisana oprema, kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara postavljeni na svakom spratu, kontrolisani u propisanim rokovima, nije izgrađeno požarno stepenište,



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta, metalna rešetkasta vrata zaključana te nije omogućen prelaz u drugi ulaz, izlazna vrata iz objekta se otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlaza iz objekta, nije izvršeno ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta, u vertikalnim oknima-smetljarnicama koji nisu požarno odvojeni zatečena veća količina gorivog materijala, podrumске prostorije nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjtljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije.

10. stambeni objekat u ulici Grbavička 127 B, spratnosti Po+Pr + 16. Upravitelj stambenog objekta je "Hidromontaža" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u propisanim rokovima, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta penjalicama, poklopac na otvoru zaključan katancem, ključ se nalazi kod predstavnika stanara i etažnog vlasnika na zadnjoj etaži, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlazu iz objekta, ispitivanje ispravnosti gromobranske instalacije objekta izvršeno 13.08.2019. godine, podrumске prostorije i vertikalni kanali nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjtljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije. Razvodni ormar na svakom spratu izvedeni od drveta, a ne od nezapaljivog materijala.
11. stambeni objekat u ulici Grbavička 127 A, spratnosti Po+Pr + 16. Upravitelj stambenog objekta je "Okni upravitelj" d.o.o. Na svakom spratu postavljen zidni hidrantski ormarić, hidrantski ormarići zaključani, u ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu kontrolisani u propisanim rokovima, nije izgrađeno požarno stepenište, izlaz sa zadnje etaže na ravni krov objekta penjalicama, poklopac na otvoru zaključan katancem, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlaza iz objekta, nije izvršeno ispitivanje gromobranske instalacije objekta, podrumске prostorije i vertikalni kanali nisu požarno odvojene od ostalog dijela objekta, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjtljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije.
12. stambeni objekat u ulici Hasana Brkića broj 2, spratnosti Pr+VPr+ 20. Upravitelj stambenog objekta je "Sarajevostan" d.d. Izvedena hidrantska mreža (na pojedinim etažama nema hidrantskih ormarića) i nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ručni aparati za početno gašenje požara nisu obezbjeđeni u objektu, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlazu iz objekta, nije izvršeno ispitivanje gromobranske instalacije objekta, u objektu izgrađeno unutrašnje metalno požarno stepenište (pristup na požarno stepenište iz prostorije u kojoj je smješteno okno za odvođenje otpadaka koja nije požarno odvojena od ostalog dijela objekta) i izvedeno u otvorima u pločama (80x80 cm) sa nagibom oko 80° i širine oko 60 cm (što je u suprotnosti sa propisima), nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjtljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije, na pojedinim spratovima komunikaciono stubište zakrčeno odloženim materijalima (staklo, namještaj). Vrata na predprostoru stambenih jedinica i vrata prema komunikacionom stepeništu na svim spratovima zaključana.
13. stambeni objekat u ulici Hamdije Čemerlića ima 4 ulaza, broj 31,33,35 i 37, spratnosti Pr + 18. Upravitelj svih ulaza stambenog objekta je "Sarajevostan" d.d. U svakom ulazu, na svakom spratu postavljen zidni hidrantskih ormarić, u hidrantskim ormarićima nije obezbjeđena propisana oprema, nije kontrolisana ispravnost hidrantske instalacije, ni u jednom ulazu nisu obezbjeđeni i postavljeni ručni aparati za početno gašenje požara, izgrađeno požarno stepenište, izlazna vrata iz objekta se ne otvaraju u pravcu izlaza, panik rasvjeta nije postavljena na putevima evakuacije i izlaza iz objekta, nije izvršeno ispitivanje



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



gromobranske instalacije objekta, vrata prema komunikacionom stepeništu zaključana na svakom spratu, nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjtljenje puteva za evakuaciju, spuštanje lifta u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije. Prostorije u kojim je smješteno hidroforsko postrojenje (za ulaze 31 i 35) te (ulaze 35 i 37) nisu izgrađene kao posebni požarni sektori.

Na ulazu broj 31 vanjsko požarno stepenište pristupačno, odvojeno metalnim vratima od objekta, vrata nisu zaključana. Na ulazima 33,35 i 37 put ka požarnom stepeništu neprohodan, pregrađen vratima od strane etažnih vlasnika koji te prostore koriste kao ostave.

Na osnovu izvršenih inspeksijskih pregleda konstatuje se da je stanje zaštite od požara u navedenim stambenim objektima nezadovoljavajuće.

U velikom broju objekata nisu obezbjeđena sredstva i oprema za gašenje požara (ručni aparati za gašenje početnih požara , hidrantska oprema), ne vrši se redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže (protok i pritisak vode) , gromobranske instalacije objekta kao ni ručnih aparata za gašenje požara , hidroforsko postrojenje nije priključeno na rezervni izvor napajanja te bi u slučaju požara i nestanka električne energije bilo onemogućeno i korištenje hidrantske mreže, panik rasvjeta sa označenim pravcem kretanja nije postavljena ni u jednom objektu , kao ni ručni javljači požara na putu evakuacije.

Veći broj visokih stambenih objekata nema izgrađeno požarno stepenište, u objektima u kojim su izgrađena su uglavnom zaključana i neprohodna , nije izvršena podjela visokih objekata u požarne sektore. U svim objektima , u prostorima smetljarnika i vertikalnim kanalima (a koji nisu izvedeni kao poseban požarni sektor) , zatečene veća količina gorivog materijala što povećava požarno opterećenje, a što bi u slučaju nastanka požara onemogućilo brzu evakuaciju i efikasnu intervenciju gašenja požara.

Evidentan je problem i neispravnosti vanjske hidrantske mreže stambenih objekata, a što je prema članu 49. Zakona u nadležnosti javnog preduzeća KJKP Vodovod i kanalizacija. Uvidom u Zapisnike o izvršenom ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti unutrašnje hidrantske mreže , prilikom ranijih inspeksijskih nadzora, konstatovano je da je u velikom broju objekata (stambenih, javnih i administrativnih objekata) hidrantska mreža koja je priključena na mrežu gradskog vodovoda neispravna i nefunkcionalna , pritisak i protok vode na nižim etažama su ispod ili na granici pritiska i protoka vode koji su članom 22. Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl.novine FBiH“, broj :87/11) propisani za najnepovoljnije mjesto , iz razloga što javno preduzeće nije osiguralo propisani protočni kapacitet i pritisak vode u mreži, o čemu je ova inspekcija i ranije upozoravala KJKP Vodovod i kanalizacija.

Članom 172. Zakona propisano je : „Kantoni, grad i općine dužni su roku od šest mjeseci od dana stupanju na snagu ovog zakona izvršiti usklađivanje svojih zakona , odnosno odluka općinskog i gradskog vijeća iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva sa odredbama ovog zakona na način predviđen u članu 165. ovog zakona“. Članom 22. Zakona propisano je da se u planu zaštite od požara Kantona utvrđuje organizacija zaštite od požara, te druge mjere i aktivnosti za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i vatrogastva.

Kako Vlada Kantona Sarajevo do sada nije donijela Plan zaštite od požara Kantona (donosi se na osnovu Procjene ugroženosti od požara Kantona , u kojoj bi se kroz stručnu obradu podataka ,između ostalog , obradile opasnosti od nastajanja požara u stambenim objektima, građevinama gdje boravi veći broj lica, itd. te dao prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanji mogući nivo) smatramo potrebnim da se zaduži Vlada KS da donese navedeni propis.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



Inspektori za zaštitu od požara će, u okviru svojih nadležnosti, naložiti upraviteljima i etažnim vlasnicima poduzimanje mjera na otklanjanju nepravilnosti i nedostataka u sprovođenju mjera zaštite od požara u navedenim stambenim objektima.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Inspektoratu
3. Arhivi

INSPEKTORI

mr. Ibra

Milada Z

Eldar Ma

š.

š.

a



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16

